

SKIPER®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИЛА ДИСКОВАЯ СТАЦИОНАРНАЯ



SW200

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ (МЕСЯЦ, ГОД):

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор торговой марки SKIPER. Прежде, чем начать пользоваться пилой, обязательно ознакомьтесь с данным руководством. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя оборудования и нанести вред здоровью.

Руководство содержит информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию и в случае перепродажи должно оставаться в комплекте.

Наименование продукции

Пила дисковая стационарная.
Модельный ряд: SW200.

Назначение продукции

Пила дисковая стационарная (далее пила) используется для резки и распиливания древесины, фанеры, ДСП и других пиломатериалов в непрофессиональных целях.

Принцип работы

Заготовка укладывается на рабочий стол, после чего движется оператором по направлению к пильному диску, приводимому в движение электродвигателем.


Пильный диск способен осуществлять пропилы под прямым углом на глубину до 43 мм. Для выполнения реза устройство комплектуется направляющим и транспортным упорами.

Характеристики

Двигатель	асинхронный, однофазный
Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	800
Номинальную частоту вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин	2950
Режим работы	номинальное время перерыва: 15 мин номинальная продолжительность работы: 10 мин
Номинальный диаметр пильного диска, мм	200x16x2.4
Размеры рабочего стола, мм	505x373
Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм	27
Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм	43
Уровень шума, дБ(А) Lpa, погрешность Lwa, погрешность	87.2±3 100.2±3
Уровень вибрации, м/с ²	2.5
Класс защиты	I
Степень защиты	IPX0
Масса, кг	12.5

⚠ ВНИМАНИЕ! ПИЛА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ, ВОЗМОЖЕН УВОД 1.5 ММ НА 0.5 М РЕЗА.

Сведения о конструкции

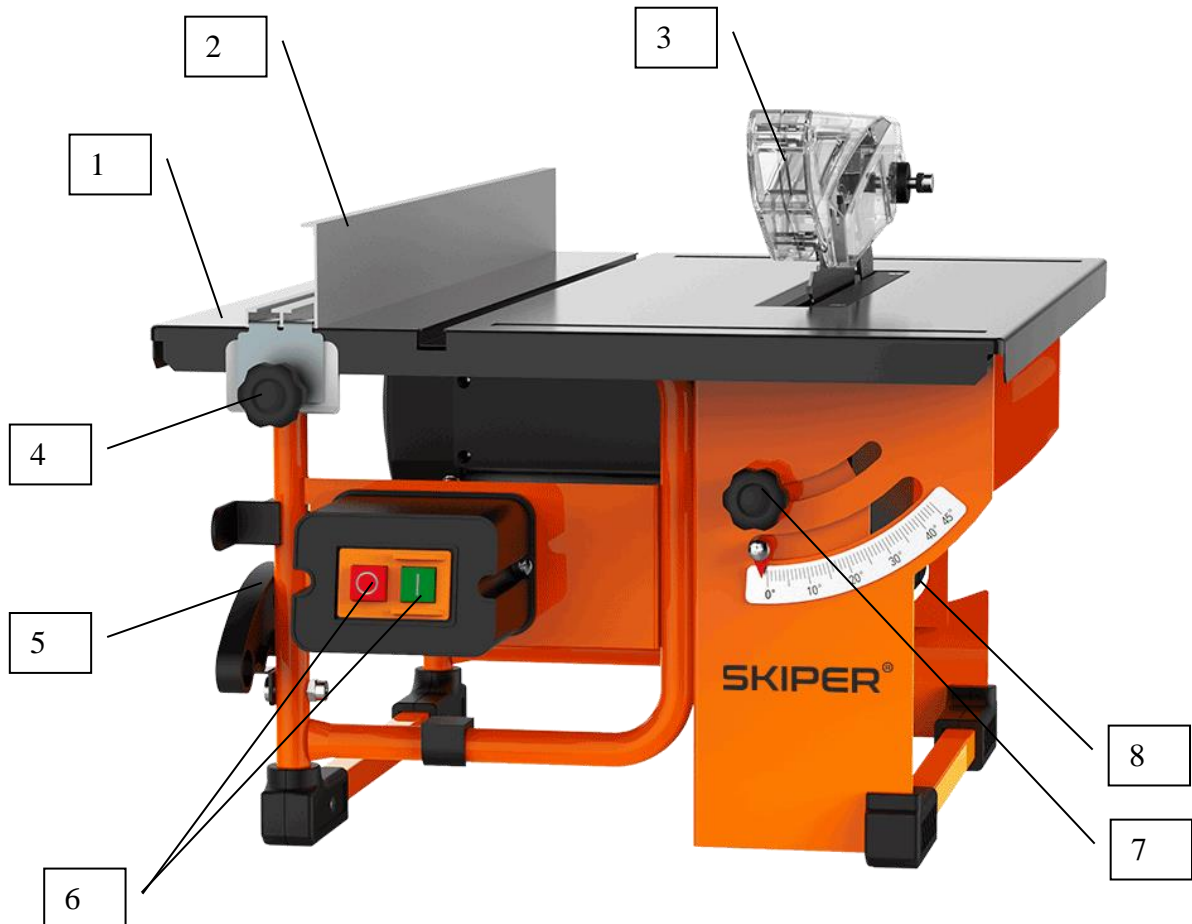

1. Рабочий стол
2. Направляющая планка
3. Защитный кожух диска
4. Зажимной болт направляющей планки
5. Стержневой толкатель
6. Сетевой выключатель: кнопки Вкл (I) и Выкл (O)
7. Зажимной болт регулировки угла наклона
8. Патрубок для подключения пылесоса

Перечень комплектующих:

Пила дисковая – 1 шт
 Стержневой толкатель – 1 шт
 Диск пильный – 1 шт
 Продольная направляющая с крепежом – 1 шт

Упор угловой (транспортир) – 1 шт
 Ключ гаечный – 1 шт
 Руководство по эксплуатации – 1 шт
 Упаковка – 1 шт

Символы безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните приведенные ниже графические символы безопасности. Они информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находящихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долговечной эксплуатации пилы.

	<p>Внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием оборудования.</p>
	<p>Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства для защиты зрения и слуха.</p>
	<p>Используйте защитную обувь, перчатки.</p>
	<p>Опасность поражения электрическим током.</p>
	<p>Опасность получения травмы или повреждения оборудования в случае несоблюдения данного указания.</p>

Правила безопасности

Рабочее место

- Ознакомьтесь с окружающей обстановкой вокруг рабочего места. Проверьте наличие возможных опасностей, которые могут быть не слышимы из-за шума механизмов пилы.
- Не используйте пилу в сырых местах, в среде водяных испарений, вблизи мест хранения горючих жидкостей и газов. Во избежание поломок влажность воздуха должна быть не более 93±2% (при температуре 25° C). Температура в помещении должна быть не ниже +5°С и не выше +25°С. В обратном случае может произойти переохлаждение или перегрев двигателя.
- Следите, чтобы поблизости не было детей и животных. Они могут получить травмы от разлетающихся частиц материала, обрабатываемого пилой.
- Храните пилу в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться пилой лицам, которые не знакомы с ней или не читали настоящих инструкций. Она опасна в руках неопытных лиц.

- Работайте только в условиях хорошей видимости, или обеспечьте рабочее место достаточной освещенностью.
- Следите, чтобы при включении не оставались настроечные и закрепляющие инструменты, ключи и т.д.



ВНИМАНИЕ! *Работайте собранно и ответственно! Не используйте пилу, если Вы устали, так же если находитесь под влиянием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных и других средств!*

- Во время работы выбирайте удобное, устойчивое, постоянно контролируемое Вами положение.

Электробезопасность

- Штепсельная вилка оборудования должна соответствовать штепсельной розетке.
- никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- Не применяйте переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением.
- Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим током.
- Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями, такими как трубы отопления, холодильники.
- Защищайте оборудование от дождя и сырости. Проникновение воды в оборудование повышает риск поражения электротоком.
- Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.
- Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- При работе на свежем воздухе используйте удлинитель с соответствующим разъемом, предназначенный для работы на улице.
- Если невозможно применять инструмент только в сухую погоду, подключайте ее через автомат защиты УЗО (устройство защитного отключения). Применение выключателя защиты от токов повреждения УЗО снижает риск электрического поражения.
- При значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электродвигателя пилы.
- Приведенные в таблице длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока относятся к расстоянию между электрическим распределительным щитом, к которому подсоединен плиткорез, и его вилкой кабеля электропитания. При этом не имеет значения, осуществляется ли подвод электроэнергии к пиле через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку, а на другом - розетку, совместимую с электрической вилкой пилы.
- На пиле ввод типа Y (type Y attachment): Способ ввода шнура питания, при котором возможна любая его замена - самим изготовителем, его представителем по обслуживанию или лицом с соответствующей квалификацией.

Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока

Сечение (мм ²)	Номинальный ток кабеля (А)
0.75	6
1.00	10
1.50	15
2.50	20
4.00	25

Напряжение питания (В)	Потребляемый ток (А)	Длина кабеля (м)					
		7,5	15	25	30	45	60
		Номинальный ток кабеля (А)					
230	0-2.0	6	6	6	6	6	6
	2.1-3.4	6	6	6	6	6	6
	3.5-5.0	6	6	6	6	10	15
	5.1-7.0	10	10	10	10	15	15
	7.1-12.0	15	15	15	15	20	20
	12.1-20.0	20	20	20	20	25	—

⚠ ВНИМАНИЕ! Изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрен заземляющий контакт). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.


Личная безопасность

- Во время работы не носите свободную одежду, украшения и т.д., укройте длинные волосы, поскольку все это может быть захвачено движущимися частями пилы.
- Надевайте крепкую нескользящую обувь, прочные брюки, защитные очки (обычные очки не являются защитными) или защитную маску, респиратор (если при работе образуется пыль), защитные наушники (при повышенном уровне шума), защитный шлем (в случае соответствующей опасности).
- Всегда надевайте защитные перчатки при работе с дисками.

Общие требования по технике безопасности

- Обязательно заменять вставку стола в случае ее износа.
- Применять только пильные диски, рекомендованные изготовителем.
- Обращать внимание на то, что выбор пильного диска зависит от материала обрабатываемого изделия.
- Подавая изделие под пильный диск, пользоваться стержневым толкателем.
- При работе пилой соединять дисковую пилу с пылесборным устройством.
- Необходимо пользоваться расклинивающим ножом и регулировать его надлежащим образом.

- Пользоваться верхним ограждением пильного диска и регулировать его положение надлежащим образом.
- Обязательно соблюдать осторожность, прорезая пазы.
- Оберегайте части вашего тела, в первую очередь пальцы, от возможных контактов с движущимися частями пилы.

 **ВНИМАНИЕ!** *Дожидайтесь полной остановки движущихся по инерции частей пилы после ее выключения, не пытайтесь остановить их руками!*

- Не перегружайте пилу, она работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в ее технических характеристиках. Работайте с перерывами, чтобы не допустить перегрева.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия (прорези) в корпусе электродвигателя всегда были открытыми и чистыми.
- При каждом перерыве в работе выключайте пилу и вынимайте вилку сетевого шнура из штепсельной розетки.
- Не работайте с пилой при неисправном выключателе. Пила, которая не поддается включению или выключению, опасна и должна быть отремонтирована.
- До начала наладки пилы, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение.
- Тщательно ухаживайте за пилой.
- Проверяйте ход движущихся частей пилы на отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию пилы. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования. Плохое обслуживание является причиной большого числа несчастных случаев.
- Применяйте пилу, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.
- Не становитесь на пилу. Она может опрокинуться и привести к серьезным травмам, особенно если Вы случайно коснетесь пильного диска.
- Убедитесь в том, что защитный кожух работает должным образом и может свободно перемещаться.
- Устанавливайте защитный кожух всегда таким образом, чтобы при распиливании он свободно прилегал к заготовке. Никогда не зажимайте крепко защитный кожух в открытом состоянии.
- Не перехватывайте деталь за пильным диском, не удаляйте стружку за пильным диском и не вставляйте руки в эту зону по другим причинам.
- Подводите деталь только к вращающемуся пильному диску. В противном случае возникает опасность обратного удара при заклинивании пильного диска в заготовке.
- Всегда распиливайте только одну деталь. Положенные друг на друга или друг за другом детали могут заблокировать пильный диск или сместиться по отношению друг к другу при пилении.
- Всегда применяйте параллельный или угловой упор. Это улучшает точность резания и снижает возможность заклинивания пильного диска.
- Используйте пилу для прорезания пазов/канавок и фальцевания только с соответствующим защитным устройством (например, туннельным защитным кожухом).

- Не используйте пилу для прорезания шлицев (пазов, которые заканчиваются в заготовке).
- В случае заклинивания пильного диска выключите пилу и придержите заготовку, пока пильный диск не остановится. Во избежание рикошета приводите заготовку в движение только после остановки пильного диска. Устраните причину заклинивания пильного диска, прежде чем снова включать пилу.
- Не применяйте тупые, треснувшие, погнутые или поврежденные пильные диски. Пильные диски с тупыми или неправильно разведенными зубьями ведут в результате очень узкого пропила к повышенному трению, заклиниванию диска и к обратному удару.
- Не применяйте пильные диски из быстрорежущей стали. Такие диски могут легко разломаться.
- Не касайтесь пильного диска после работы, пока он не остынет. При работе пильный диск сильно нагревается.
- Всегда используйте защитные приспособления, установленные на инструменте и в комплекте с ним.
- **Избегайте непреднамеренного пуска. Всегда отсоединяйте сетевой кабель от розетки, перед тем как проводить любые работы по обслуживанию инструмента или замене диска.**
- Используйте только входящие в комплект прижимные шайбы.
 - Максимально допустимая скорость вращения, указанная на пильном диске, должна быть больше максимальной скорости вращения шпинделя инструмента.
 - Всегда проверяйте инструмент на наличие повреждений. При обнаружении поврежденных частей немедленно замените их. Убедитесь, что движущиеся части инструмента не заклинивают, проверьте их центровку.
 - Всегда соблюдайте направление подачи. Подавайте деталь на диск только в направлении, противоположном направлению вращения диска.
 - Не оставляйте инструмент во включенном состоянии без управления и в автономном режиме работы.
 - Всегда дожидайтесь полной остановки вращения вала, прежде чем оставить инструмент без присмотра. По окончании работы всегда отсоединяйте кабель от сети питания.
 - Не допускайте блокировки защитного кожуха пильного диска, забивания его осколками и пылью. Если это случилось, остановите инструмент, отключите его от сети, и не начинайте работать до тех пор, пока не освободите заклинивший защитный кожух.
 - Не пользуйтесь погнутыми, деформированными, или иным образом поврежденными дисками.
 - Не рекомендуется использовать сегментированные пильные диски.
 - Не применяйте дисков, не отвечающих техническим требованиям, включенным в данное руководство.
 - Никогда не начинайте распиловку, пока инструмент не разовьет рабочую скорость.
 - Никогда не пытайтесь замедлить вращение диска, прилагая усилие к боковой стенке диска.
 - **Прежде чем приступить к техническому обслуживанию инструмента, замене диска и т.п., всегда извлекайте вилку шнура из сетевой розетки.**
 - Удостоверьтесь в том, что диаметр шпинделя инструмента соответствует диаметру посадочного отверстия диска.

Сборка и регулировка

Распаковка:


После удаления упаковочного материала убедитесь в том, что изделие находится в исправном состоянии и что видимые повреждения отсутствуют. В случае сомнений не используйте пилу и обратитесь в сервисный центр.

Упаковочный материал (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) должны быть помещены в соответствующий контейнер для мусора. Эти материалы должны быть недоступны для детей, т. к. они являются потенциальным источником опасности.

Установка направляющей планки:

Установите направляющую планку на краю стола так, как удобно для вашей ориентации рук.

Направляющую планку можно закрепить справа или слева от пильного диска. Прикрепите направляющую планку к столу двумя зажимными головками (А), круглыми шайбами (В) и прямоугольными шайбами (С) на двух концах направляющей планки.

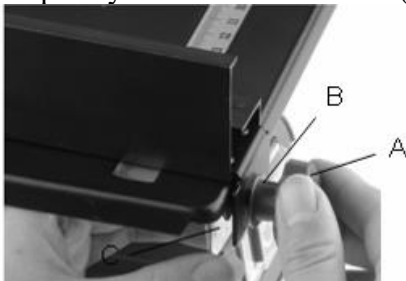

Регулировка направляющей планки:

Отпустите головку направляющей планки и отрегулируйте направляющую планку таким образом, чтобы при плотном поджатии заготовки к направляющей планке требуемая линия реза на заготовке совместилась с пильным диском.

После регулировки направляющей планки обязательно убедитесь в том, что она параллельна пильному диску, измерив положение каждого конца относительно «0» на линейке. Затяните головку направляющей планки.



Замена пильного диска

Убедитесь в том, что пила выключена, и отсоедините штепсельную вилку от розетки источника питания.

Поверните диск таким образом, чтобы его нижняя часть была легко доступна. Отверните два крепежных винта и снимите нижний защитный кожух.

Удерживая вал прилагаемым ключом вала для предотвращения поворота вала, поворачивайте контргайку против часовой стрелки гаечным ключом и снимите контргайку. Снимите наружный фланец пильного диска и снимите диск.

⚠ ВНИМАНИЕ! При закреплении нового диска важно обеспечить согласование направления зубьев диска со стрелкой направления вращения на кожухе пильного диска.

Поставьте новый диск.

Затяните контргайку, удерживая вал ключом для вала.

Поставьте на место нижний кожух пильного диска и установите пильный диск вертикально.



Эксплуатация

⚠ ВНИМАНИЕ! Как и для всех электроинструментов, работа на данной стационарной пиле представляет потенциальную опасность. Поэтому жизненно необходимо прочитать, изучить и выполнять все инструкции по технике безопасности. Снова ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности, специфическими для каждого этапа последующей работы. Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению оборудования и/или личной травме, а также к аннулированию гарантии.

Убедитесь в том, что все зажимы, винты и гайки затянуты и что пильный диск исправно и правильно закреплен. Перед включением диска **ОБЯЗАТЕЛЬНО** опустите кожух диска. Наденьте утвержденные средства для защиты глаз.

Перед работой убедитесь, что:

1. напряжение питания электродвигателя соответствует напряжению сети питания;
2. розетка сети питания заземлена. Рекомендуется подключать инструмент через УЗО (макс. ток утечки – 30 мА);
3. розетка, удлинитель, шнур питания и их вилки исправны, нет повреждений электроизоляции, обеспечен должный контакт;
4. пила прочно стоит на ровной, горизонтальной поверхности;
5. установлен защитный кожух;
6. пильный диск не имеет повреждений.

Сетевой выключатель

Сетевой выключатель расположен на передней стороне пилы. Для включения нажмите кнопку “I”, для отключения - кнопку “O”.

До начала операции резания дождитесь разгона пильного диска до максимальной скорости вращения.



Резание под прямым углом


Резание под прямым углом является операцией резания по длине или по ширине заготовки.


Передвиньте направляющую планку по столу, используя обе линейки (на переднем и заднем краях стола) для того, чтобы установить линейку на требуемом расстоянии от пильного диска, и зафиксируйте ее с помощью головок направляющей планки.

Разместите заготовку на столе и подожмите к направляющей планке. Удерживайте заготовку на расстоянии примерно 25 мм от пильного диска.

Включите пилу и дождитесь разгона пильного диска до максимальной скорости вращения. Прижимая заготовку к столу и к направляющей планке, медленно подавайте ее на пильный диск. При подаче заготовки ваш корпус должен располагаться с одной стороны от пильного диска и перед столом. Это уменьшить риск травмы в случае отброса заготовки назад или вверх. Продолжайте двигать заготовку, пока она не выйдет из-под кожуха и не упадет с заднего края стола. Не перегружайте электродвигатель. Никогда не пытайтесь вытянуть заготовку назад при вращающемся пильном диске. Выключите пилу, дождитесь остановки пильного диска и снимите заготовку.

ПРИМЕЧАНИЕ. При резании узких заготовок используйте толкатель.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед выполнением любой операции пиления убедитесь в том, что головки для регулировки наклона пильного диска полностью затянуты.

 **ВНИМАНИЕ!** НЕ пытайтесь извлечь обрезки до полной остановки пильного диска.

Отсос пыли


Отсос пыли применяется в тех случаях, когда при использовании данной пилы требуется уменьшить количество пыли, выбрасываемой в атмосферу. Канал подсоединяется к пылесосу соответствующей конструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении любой операции резания надевайте защитные очки, средства для защиты слуха и противопылевую маску.


Прикрепите всасывающую трубу бытового пылесоса к всасывающему отверстию пильного диска. При необходимости используйте соответствующий переходник.

Техническое обслуживание и уход

- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте.
- Удаляйте пыль и стружку после каждой рабочей операции.
- Корпус инструмента и вентиляционные отверстия следует протирать от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой.
- Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде.

 **ВНИМАНИЕ!** Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п.

- Периодически проверяйте исправность пилы, включая кожухи и пильные диски. Неисправности необходимо устранять по возможности незамедлительно после их обнаружения.
- Периодически проверяйте затяжку всех деталей крепления.
- Если диск не параллелен краю стола, необходима соответствующая регулировка. Проверку следует производить перед каждым использованием и в случае необходимости производить регулировку.
- Проверяйте исправность шнура питания. Замена неисправного шнура производится аттестованным специалистом.

 **ВНИМАНИЕ!** Все ремонтные работы должны выполняться только в специализированных сервисных центрах.

Перечень деталей, заменяемых потребителем – пильный диск.

Для замены пильного диска необходим ключ гаечный.

Неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Двигатель не запускается	1. Нет напряжения в сети питания	1. Проверить наличие напряжения в сети
	2. Неисправен выключатель	2. Обратиться в сервисный центр
	3. Сгорела обмотка двигателя	3. Обратиться в сервисный центр
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	1. Низкое напряжение	1. Проверить напряжение в сети
	2. Перегрузка по сети	2. Проверить напряжение в сети
	3. Обрыв в обмотке	3. Обратиться в сервисный центр
	4. Слишком длинный удлинительный шнур	4. Заменить удлинитель более коротким
Двигатель перегревается, останавливается, размыкает прерыватели предохранителей	1. Двигатель перегружен	1. Уменьшить нагрузку на двигатель, соблюдать режим работы для данной операции
	2. Обмотки сгорели или обрыв в обмотке	2. Обратиться в сервисный центр
	3. Предохранители или прерыватели имеют недостаточную мощность	4. Установить предохранители или прерыватели соответствующей мощности
Повышенная вибрация, люфт пильного диска	1. Диск разбалансирован (пильный диск со сколами)	1. Заменить отрезной диск
	2. Пильный диск плохо закреплен	2. Крепко затяните фланцевую гайку после установки диска
Появление дыма и запаха горелой изоляции	1. Неисправность обмоток ротора или статора	1. Обратитесь в сервисный центр

Хранение и транспортировка

- Перед продолжительным хранением пилы, рекомендуется смазать машинным маслом неокрашенные поверхности рабочего стола, шарнирные резьбовые соединения (кроме отрезного диска) для их защиты от коррозии.
- Пилу, руководство по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить в сухом, безопасном месте. Это обеспечивает доступ ко всем деталям и всей необходимой информации в дальнейшем.
- Инструмент должен храниться в упаковке изготовителя, в отапливаемом, вентилируемом помещении, в недоступном для детей месте, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до + 25°C, и относительной влажности не более 93%.
- Не оставляйте инструмент на открытом солнце.
- Инструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 10 до + 40°C и относительной влажности до 85% (при температуре +25°C).
- При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с инструментом внутри транспортного средства.

Утилизация



Пила и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклингу). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при его использовании. Упаковку и упаковочные материалы следует сдавать для переработки.

Данная пила изготовлена из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования ее (истечении срока службы) и ее непригодности к дальнейшей эксплуатации, она подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома.

Утилизация пилы заключается в ее полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.

Упаковку следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

К работе на пиле допускается обученный персонал не моложе 18 лет, прошедший, инструктаж по охране труда на рабочем месте, ознакомленный с правилами пожарной безопасности, ознакомленный с данным руководством по эксплуатации и усвоивший его.

Гарантийный срок эксплуатации

- ❖ Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия составляет 3 года.
- ❖ Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.

Примечание

Изготовитель SKIPER непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические данные, упомянутые в данном руководстве по эксплуатации и комплектацию без предварительного уведомления.

Изготовитель: Yancheng Baoding Electrical Tools Co., Ltd.
 No.66 Xihuan Rd Yancheng City Jiangsu Province, Китай
 E-mail: sales03@baodingcn.com
 Tel: +86-515-69960805, 88442299
 Fax: +86-515-88442288

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер, поставщик): ООО «Альфасад»
 220015, РБ, г. Минск, ул. Пономаренко, 41, ком. 206
 Тел. (017) 388-41-88 (городской)



Сведения о декларации о соответствии или сертификата о соответствии:

Дорогой покупатель! Мы выражаем вам огромную признательность за Ваш выбор.

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик приобретенного строительного, электрического, бензинового инструмента, оборудования может отличаться от описываемого в паспорте.

ВНИМАНИЕ! Если Вы обнаружили какие-либо неисправности в своем изделии - немедленно прекратите использование. Дальнейшая эксплуатация может нанести вред Вашему здоровью, а также может быть поводом для отзыва гарантийных обязательств. **ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!**

ВНИМАНИЕ! Ваше изделие является сложно-техническим устройством. Внутри него нет никаких компонентов и узлов, которые покупатель может самостоятельно ремонтировать, регулировать или модифицировать.

Никогда не работайте с бензомоторными устройствами и сварочными аппаратами в закрытых помещениях. Помните, что продукты сгорания, выделяемые ими в процессе работы - смертельные яды. Всегда используйте специальную одежду и средства защиты органов зрения, слуха и дыхания, соблюдайте технику безопасности.

Условия гарантии:

Настоящим гарантийным талоном продавец подтверждает право покупателя на безвозмездное устранение дефектов, возникших в данном изделии по вине завода-изготовителя в течение гарантийного срока и препятствующих его дальнейшей полноценной и безопасной эксплуатации.

Гарантийный срок, в течении которого безвозмездно устраняются неисправности, вызванными заводскими дефектами составляет **двенадцать месяцев**, при условии выполнения пользователем рекомендаций и требований завода-изготовителя, изложенных в руководстве по эксплуатации данного изделия

Настоящий гарантийный талон не дает покупателю никаких других прав, кроме описанных выше.

В случае обращения покупателя в сервисный центр с требованием о проведении гарантийного ремонта его изделия, оно принимается на диагностику, которая должна быть проведена в течении четырнадцати дней со дня даты обращения покупателя.

По завершении диагностики, сервисный центр должен либо начать восстановительные работы, которые обязуется выполнить в течение четырнадцати дней (при условии наличия всех необходимых для ремонта запасных частей), либо предоставить покупателю заключение о непризнании завода-изготовителя виновным в поломке, сделавшей невозможной полноценную и безопасную эксплуатацию изделия.

В случае непризнания независимой экспертизой завода-изготовителя виновным в поломке, покупатель должен возместить сервисному центру расходы, понесенные им при диагностике изделия.

Период гарантийного обслуживания изделия, принятого на гарантийный ремонт, продлевается на время его нахождения в сервисном центре.

ВНИМАНИЕ! На гарантийное обслуживание изделия будут приняты только в чистом виде, очищенные от грязи, масла и т.п.

В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи, наименования продавца и его печати - гарантийный срок исчисляется с даты производства.

Гарантийные обязательства могут быть частично или полностью отозваны в следующий случаях:

В гарантийном талоне отсутствуют печать импортера, подпись покупателя.

Не совпадают заводские номера в данном талоне и на корпусе изделия (двигателя).

Заводской номер на изделии и (или) двигателе уничтожен или не читаем.

Установлено, что пользователь (оператор) не выполнял требования по эксплуатации устройства, изложенные в руководстве по эксплуатации на изделие.

В результате диагностики обнаружены следы некачественного вмешательства в регулировку устройства, напрямую повлиявшие на его дальнейшую нормальную и безопасную эксплуатацию, например, самостоятельные регулировки карбюратора, приведшие к чрезмерному обогащению или обеднению топливной смеси с последующими непоправимыми повреждениями деталей и узловпоршневой группы, самостоятельные регулировки топливного насоса, форсунки, приведшие к

изменению характеристик впрыска топливной смеси в камеру сгорания с последующими проблемами с запуском устройства, самостоятельные регулировки или удаление узлов автоматического отключения устройства в случае перегрузки, перегрева и т.п.

В результате диагностики обнаружены изменения в конструкции, несанкционированные заводом-изготовителем, удалены детали и узлы, электронные компоненты, установлены неоригинальные детали и узлы, электронные компоненты.

Изделие имеет видимые или установленные диагностикой следы механических повреждений, повреждений вызванных воздействием грызунов и насекомых или следы контакта с огнем, агрессивными средами т.п., загрязнения, непосредственно влияющие на работоспособность изделия.

В результате диагностики выявлено, что подключаемые к изделию (электростанции) потребители были неисправны и (или) имели потребляемую мощность более, чем заявленная заводом-изготовителем долговременная выходная мощность, к электростанциям с модулями AVR подключались сварочные аппараты, не имеющие маркировки «для работы с электростанциями».

В результате диагностики выявлено, что оператор (пользователь) продолжал работу после того, как сработал механизм автоматического отключения устройства или работа этого механизма была заблокирована оператором (пользователем).

Уровень масла в двигателе (картере) находится ниже допустимых норм, воздушный и (или) топливный фильтр чрезмерно загрязнен (т.е. не способен выполнять свои функции) или неправильно установлен.

Изделие подключалось в электрическую сеть с нестабильными параметрами, а именно: напряжение не находится в интервале $230 \pm 5\%$, постоянно происходят резкие скачки напряжения в результате параллельного подключения других мощных потребителей.

Изделие предоставлено в сервисный центр в разобранном виде или без узлов, отсутствие которых не позволяет выявить действительные причины возникших неисправностей.

В результате диагностики выявлено, что изделие, предназначенное для частного использования, эксплуатировалось в целях получения коммерческой выгоды (превышение расчетного ресурса), не проходило своевременного техобслуживания. *

Гарантийные обязательства не распространяются на детали и узлы, подверженные естественному износу* в процессе эксплуатации, а именно:

1. Детали механизма стартера: тросиковый шкив, кулачки, пружины кулачков, пружина шкива, крышка стартера, шнур стартера, рукоятка стартера и т.п.
2. Шины, цепи, свечи зажигания, косильные головки, отрезные и пильные диски и т.п.
3. Воздушные, масляные и топливные фильтры.
4. Шестерни, подшипники, сальники и т.п.
5. Любая другая оснастка. *

*Примечание:

Сервисный центр по своему усмотрению либо отремонтирует, либо заменит любую деталь, признанную дефектной.

Естественный износ - нормальный износ деталей, узлов и т.п. оборудования в процессе работы.

Техническое обслуживание - необходимый комплект работ, не связанный с устранением заводских дефектов, проводимый с целью поддержания работоспособности изделия. Любое механическое, силовое устройство требует периодического техобслуживания для обеспечения его нормальной и безопасной работы.

Оснастка - те части изделия, которые, как правило, являются непосредственно рабочими органами и могут быть легко отделены пользователем от механизма, который является их приводом.

Сервисный центр:

Частное предприятие «Алефсервис»,

РБ, г. Минск, ул.Рогачевская, 14 (Военный городок в Уручье, здание склада ООО «Альфасад»)

Примечание:

фактический адрес в Яндекс и Google картах определяет, как ул. Основателей, 17

Режим работы:

Пн - Пт: 9.00-17.00

Сб, Вс: выходной

Контактный номер: +375 29 127 26 26 (viber)

SKIPPER®**BRADS****WELT****DARC****SBK**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, проверьте правильность указанных данных.

Заполняется организацией-продавцом:

Сведения о товаре

Наименование изделия

Серийный номер

Дата изготовления

Дата продажи

Дата отгрузки

Гарантийный срок

Сведения о продавце

Организация-продавец


Ф.И.О. продавца,
подпись

Адрес организации

Контактный телефон


Исправное изделие в полном комплекте, с Руководством по эксплуатации получил; с условиями гарантии и бесплатного сервисного обслуживания обязуюсь ознакомиться.

Подпись покупателя _____ / _____

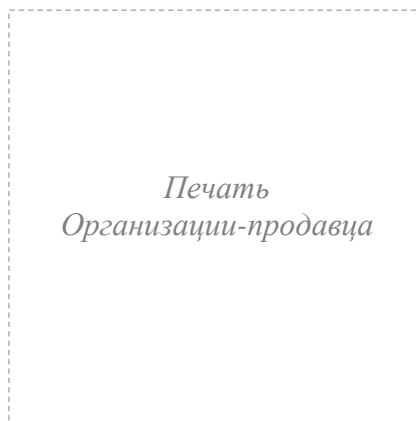

КАРТА ПРОЕЗДА:

- ВАРИАНТ 1**
пр-т Независимости - ул. Героев 120-й дивизии - ул. Основателей
- ВАРИАНТ 2**
пр-т Независимости - ул. Рогачевская - ул. Героев 120-й дивизии - ул. Основателей
- ВАРИАНТ 3**
МКАД - съезд на ул. Ф.Скорины - ул. Основателей
- ВАРИАНТ 4**
пр-т Независимости - ул. Стариновская - ул. Ф.Скорины - ул. Основателей

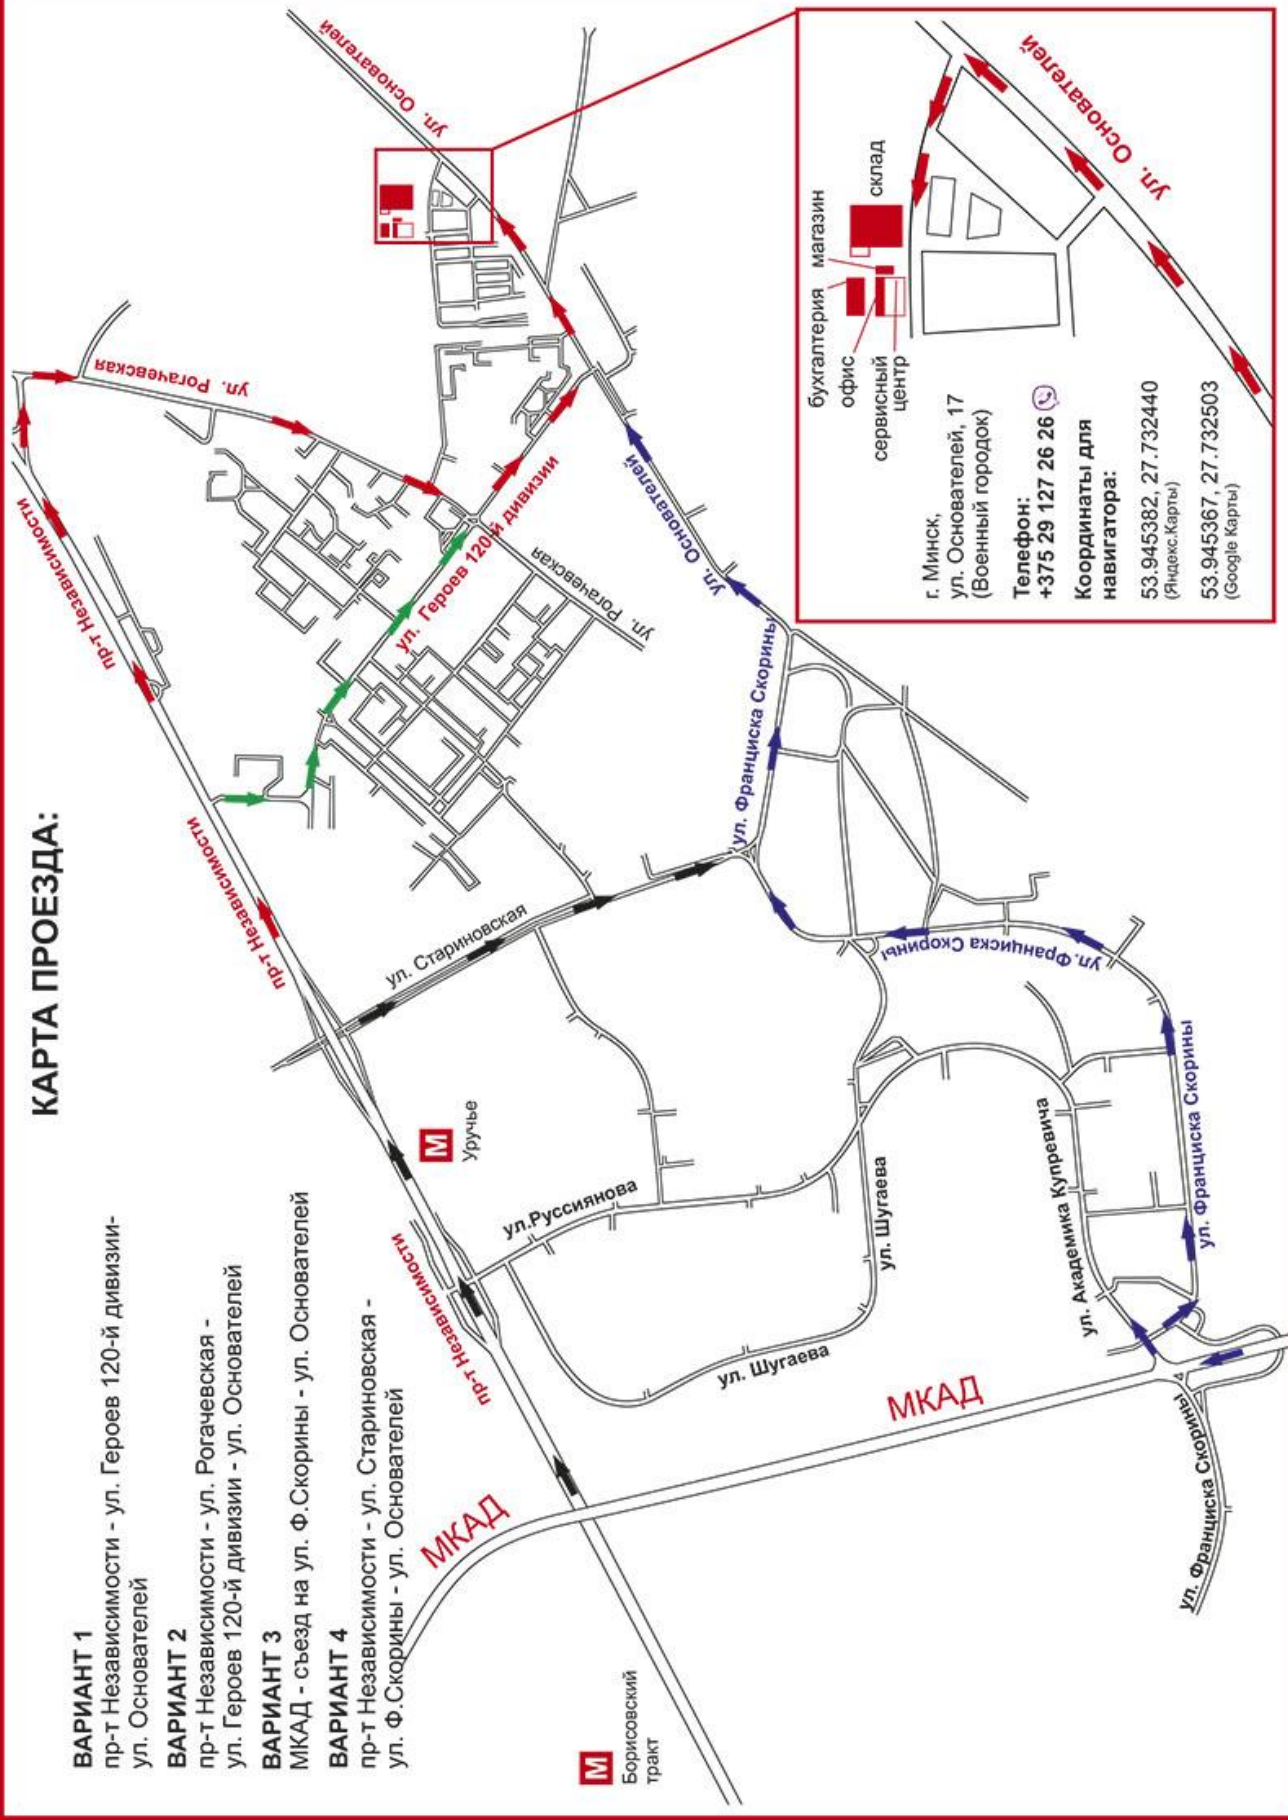

бухгалтерия магазин
офис склад
сервисный центр

г. Минск,
ул. Основателей, 17
(Военный городок)

Телефон:
+375 29 127 26 26

Координаты для
навигатора:
53.945382, 27.732440
(Яндекс.Карты)
53.945367, 27.732503
(Google Карты)